



Fiscalização Técnica Programada RSU (Figueirópolis D'Oeste) FTP RSU 01/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do município de
Figueirópolis D'Oeste-MT - AGERR Pantanal-MT

Figueirópolis D'Oeste - MT, março de 2026.

Índice

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	3
1.1	Coleta comum	3
1.1.1	Coleta comum	3
1.2	Coleta especial	4
1.2.1	Coleta Especial.....	4
1.3	Transporte	6
1.3.1	Transporte.....	6
1.4	Triagem e compostagem.....	12
1.4.1	Centro de Triagem	12
1.5	Transbordo	18
1.5.1	Unidade de transbordo	18
1.6	Varrição, asseio e conservação urbana.....	25
1.6.1	Sistema de Varrição	25
1.7	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	27
1.7.1	Ecoponto.....	27
1.8	Ativos Fiscalizados	32
2	Processos	33
2.1	Atendimento Comercial e Operacional - RSU	33
2.1.1	Área Comercial	33
2.2	Ativos Fiscalizados	35
3	Não conformidades identificadas	36

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Coleta comum


1.1.1 Coleta comum

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Na prefeitura	
Existe plano de coleta definido?	Sim
Observação: A coleta de resíduo comum é feita na sexta e na segunda duas vezes por semana	
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Sim
Observação: O reciclado é coletado na quarta-feira	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Observação: Coletado toda quarta-feira	
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Observação: Sim o material da coleta seletiva é separado na triagem pela Associação vanzela	
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não se aplica

1.2 Coleta especial

1.2.1 Coleta Especial

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Existe plano de coleta definido?	Sim
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não
Observação: Somente 1x por semana em virtude do tamanho da população.	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Assentamento São Pedro e na ponte do Rio Jauru	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Observação: Apresentar documentos	
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Não
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim

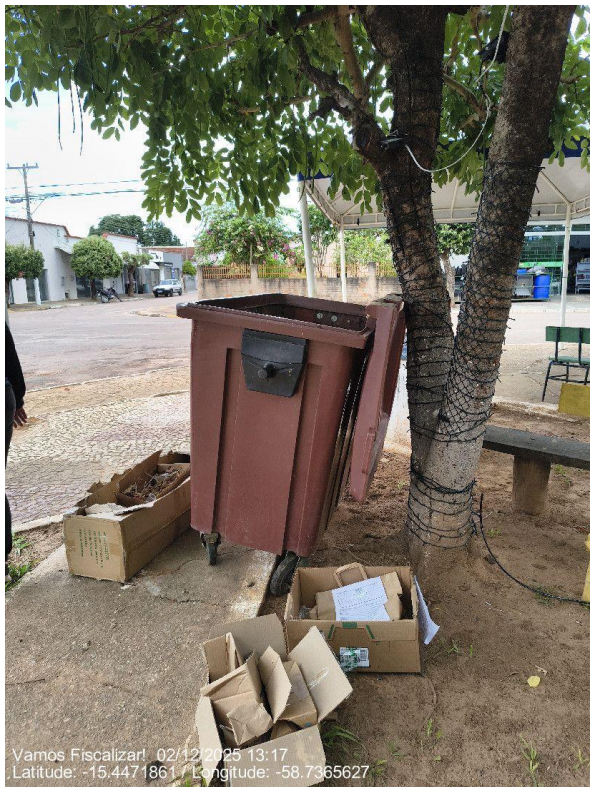

O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?

Não se aplica

1.3 Transporte

1.3.1 Transporte

Transporte	
Os veículos coletores evitam o derramamento de resíduo em via pública?	Sim
	
A altura máxima de carregamento dos veículos coletores não ultrapassa 1,20m?	Sim
Os veículos estão equipados com GPS?	Não
O número de veículos é suficiente para atender a demanda do município?	Sim
Observação: 1 coleta RSU - 1 coleta seletiva 1 limpeza urbana Sendo 2 caçamba e 1 3/4 carroceria	
O serviço abrange todo o município?	Sim
Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?	Não se aplica
Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?	Sim



Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?

Sim



O vestíbulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?

Sim



Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?

Sim



Os veículos coletores estão devidamente identificados?

Sim



Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:06
Latitude: -15.4459049 / Longitude: -58.73704



Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:06
Latitude: -15.4459049 / Longitude: -58.73704



Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:06
Latitude: -15.4459049 / Longitude: -58.73704



Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:06
Latitude: -15.4459049 / Longitude: -58.73704

Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?

Não

Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?	Não
Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?	Não
Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?	Não
Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não
As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Não
Observação: Necessário apresentar documentos	
A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Sim

1.4 Triagem e compostagem

1.4.1 Centro de Triagem

Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Não
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não
Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não
Observação: Apresentar documentos	
A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não
A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:33 Latitude: -15.4590933 / Longitude: -58.7523833	
A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não se aplica
Os colaboradores estão utilizando EPI?	Não

As instalações possuem condições sanitárias adequadas?	Sim
As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?	Sim
A unidade possui piso impermeabilizado?	Não



A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não
A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não
A unidade possui cobertura?	Sim




A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Sim
A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Sim
A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Não
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Não
O funil de descarga é de material metálico?	Não se aplica
A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Não



A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?

Sim

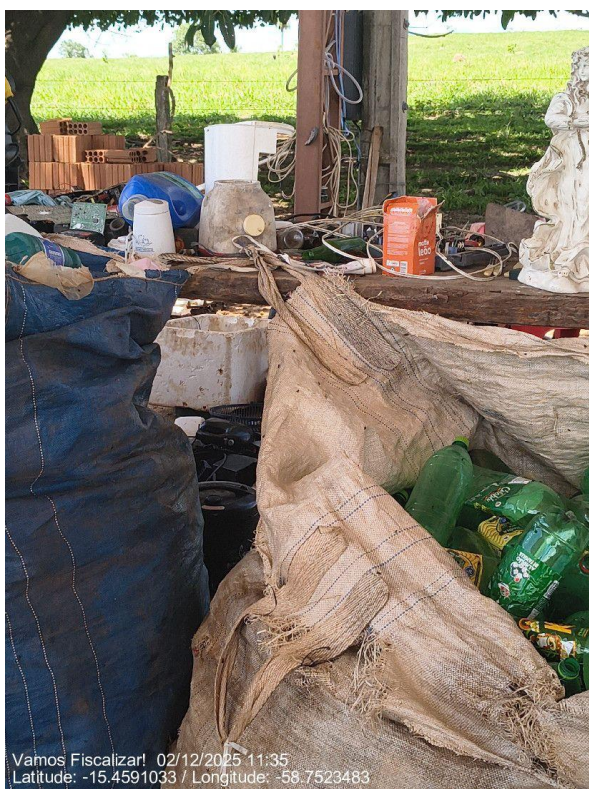

As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?

Sim



Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?


Sim



A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Sim
Observação: Está quebrada	
É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Sim
Observação: Sim no aterro	
É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não se aplica
A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?	Sim
É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não
É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não
Ausência de odores fora da unidade?	Sim

1.5 Transbordo

1.5.1 Unidade de transbordo

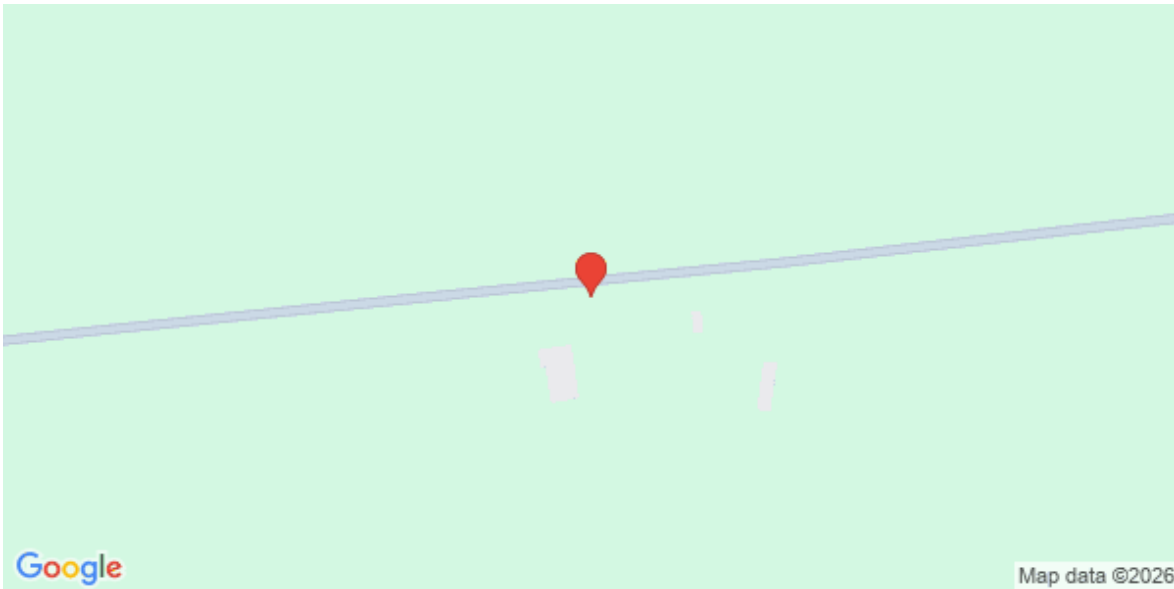Transbordo	
Localização da unidade de transbordo:	
	
G6RX+G4 Figueirópolis d'Oeste - State of Mato Grosso, Brazil (Latitude: -15.4586333; Longitude:-58.752215)	
A unidade de transbordo possui licenciamento ambiental?	Não
Observação: Deve apresentar a documentação	
A unidade de transbordo está devidamente identificada?	Sim



A unidade de transbordo está cercada impedindo acesso de agentes externos?

Sim



Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não
Existem habitações temporárias / permanentes na área de transbordo?	Não
 Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:11 Latitude: -15.4587283 / Longitude: -58.7522517	
A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Não
Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não
Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não
Observação: Oi. Não existe catação na área de transporte. Apenas a Associação banzela que faz a separação a triagem	



Existem animais domésticos na unidade de transbordo?

Sim



Existem habitações temporárias / permanentes na unidade de transbordo?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:14 Latitude: -15.4589467 / Longitude: -58.75221	
Os colaboradores da unidade de transbordo estão usando EPI?	Não
Os colaboradores do transbordo recebem treinamento para formação e capacitação? (ver registro e certificados)	Não
A unidade de transbordo possui balança para pesagem dos resíduos?	Sim
Observação: Está inoperante no momento por quebra	



A unidade possui balança para pesagem dos resíduos encaminhados para destinação final?

Sim

Observação: Estava quebrado no momento da fiscalização

Ausência de odores fora da unidade?

Sim



1.6 Varrição, asseio e conservação urbana

1.6.1 Sistema de Varrição


Varrição, asseio e conservação urbana	
Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não
Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Sim
Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Sim
Observação: Lêvado área de destino	
As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?	Sim
As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Sim
As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Sim
As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Sim
Os varredores recebem treinamento?	Não
Os varredores recebem formação / capacitação?	Não
As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Sim
É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?	Sim
Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Sim
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não
Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não
Observação: São armazenadas na zona de transbordo na área de grandes volumes	
Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Sim
Existem serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos?	Sim

Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Não se aplica
Existe raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos?	Sim
Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Sim
Informações complementares:	
Limpa a praça local da feira todos os dias	

1.7 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.7.1 Ecoponto

RCC, especial, PEV's e volumosos	
O local de transbordo de RCC está identificado?	Não
 Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:19 Latitude: -15.4594697 / Longitude: -58.7521819	
Localização do local de transbordo de RCC, especial, PEV's e volumosos:	

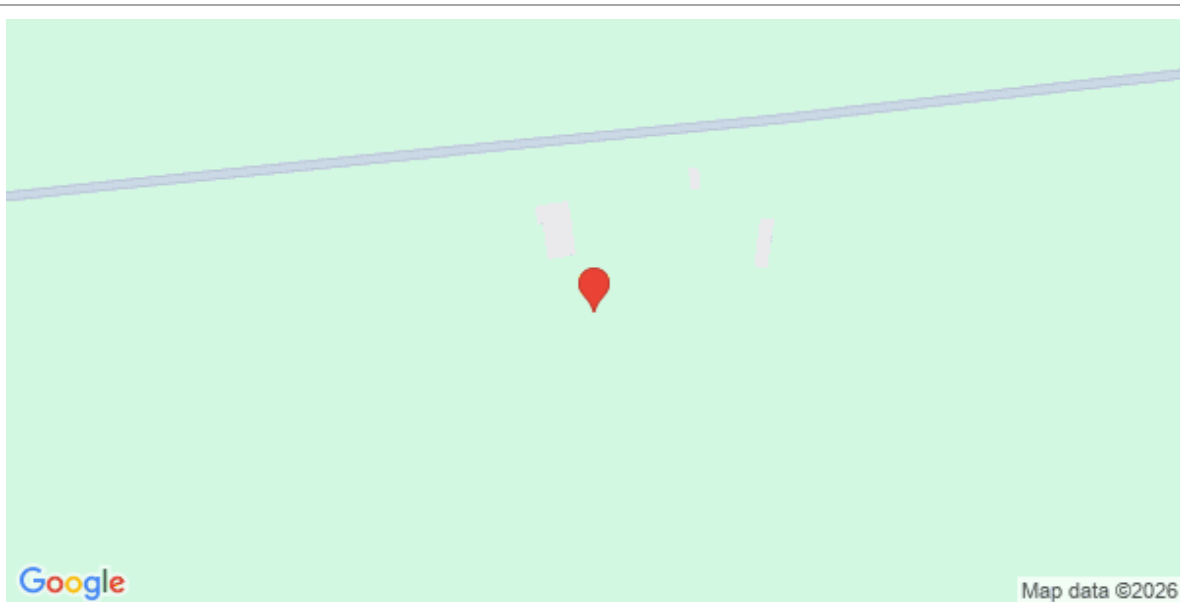

G6RX+64 Figueirópolis d'Oeste - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.4594748; Longitude:-58.7521842)

O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
Observação: Apresentar documentos	
O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim



Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:20
Latitude: -15.4595067 / Longitude: -58.7521567

Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Sim
Observação: É feita a triagem na zona de transporte e o material é separado apenas seco e orgânico vai poder o restante é vendido	
 Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:21 Latitude: -15.45952 / Longitude: -58.752175	
O aterro de RCC está identificado?	Não
O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
Observação: Apresentar documentos	
O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim



Vamos Fiscalizar! 02/12/2025 11:27
Latitude: -15,45955 / Longitude: -56,751733

Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não
Observação:	
O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	Não se aplica
Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Sim
Observação: Os pneus coletados pelo caminhão da coleta seletiva são levados para o aterro em Mirassol	
Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não se aplica
Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Sim

Observação: Isso é uma os resíduos do pev são coletados no mesmo dia da coleta comum

Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não
O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Não
O local de armazenamento de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Há processo continuado de limpeza corretiva de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não

1.8 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Centro de Triagem	-15.4590933	-58.7523833
Coleta comum	-	-
Coleta Especial	-	-
Ecoponto	-15.4594748	-58.7521842
Sistema de Varrição	-	-
Transporte	-	-
Unidade de transbordo	-15.4586333	-58.752215

2 Processos

2.1 Atendimento Comercial e Operacional - RSU

2.1.1 Área Comercial

Comercial RSU	
Há local de atendimento comercial dos prestadores de serviço?	Sim
Observação: Na prefeitura	
Localização do local de atendimento comercial dos prestadores de serviço:	
 R. Espírito Santo, 222, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brazil (Latitude: -15.44562; Longitude: -58.7372284)	
A cobrança de tarifa / taxa está sendo realizada?	Sim
Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?	Sim
Observação: Secretaria de meio ambiente	
O atendimento é feito pelo prestador de serviços?	Não
Existe canal para reclamações, sugestões e elogios?	Sim
Observação: Ouvidoria	

O canal para reclamações, sugestões e elogios é de responsabilidade do prestador?	Não
Os canais de atendimento estão expostos para acesso aos usuários?	Sim
Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?	Não
A ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços?	Não verificado
A ouvidoria possui capacitação sobre o tema?	Não verificado
A equipe de atendimento possui treinamento / capacitação?	Não verificado
A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não
A cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não verificado

2.2 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Área Comercial	-15.44562	-58.7372284

3 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F80-1421		Área Comercial	O atendimento é feito pelo prestador de serviços?	Não foi evidenciado que o atendimento é feito pelo prestador de serviços.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
2	F80-1422		Área Comercial	O canal para reclamações, sugestões e elogios é de responsabilidade do prestador?	Não foi evidenciado que o canal para reclamações, sugestões e elogios é de responsabilidade do prestador.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
3	F80-1423		Área Comercial	Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?	Não foi evidenciada a existência de ouvidoria específica para atendimento ao usuário.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
4	F80-1424		Área Comercial	A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não foi evidenciado que a tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
5	F79-1401		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem treinamento.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
6	F79-1402		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F79-1403		Centro de Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F79-1404		Centro de Triagem	A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que unidade de triagem possui placa de identificação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
9	F79-1405		Centro de Triagem	Os colaboradores estão utilizando EPI?	Foi evidenciado que os colaboradores não estão utilizando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F79-1406		Centro de Triagem	A unidade possui piso impermeabilizado?	Não foi evidenciado que a unidade possui piso impermeabilizado.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
11	F79-1407		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F79-1408		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de chorume.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F79-1409		Centro de Triagem	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F79-1410		Centro de Triagem	O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Foi evidenciado que o funil de descarga não está em um nível superior ao da triagem.	NBR 15.113/2004	Grupo 2 - Natureza média	90
15	F79-1411		Centro de Triagem	A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Foi evidenciada que a mesa ou bancada de triagem não é de concreto.	NBR 15.113/2004	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
16	F79-1412		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos que chega na triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
17	F79-1413		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
18	F79-1414		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
19	F79-1415		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F79-1366		Coleta comum	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F79-1367		Coleta comum	Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não foi evidenciado que os funcionários da coleta estão utilizando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F79-1368		Coleta Especial	A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não foi evidenciada que a frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida.	Contrato Concessão de	Grupo 2 - Natureza média	90
23	F79-1369		Coleta Especial	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
24	F79-1370		Coleta Especial	Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não foi evidenciado que os funcionários da coleta estão utilizando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
25	F79-1371		Coleta Especial	Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Foi evidenciado que os contentores coletivos não estão em condições de manutenção e conservação.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F79-1387		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.	CONAMA nº 307/2002 e Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F79-1388		Ecoponto	O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA nº 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F79-1389		Ecoponto	O aterro de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC está identificado.	CONAMA nº 307/2002	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F79-1390		Ecoponto	O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA nº 237/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
30	F79-1391		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis.	CONAMA nº 416/2009	Grupo 2 - Natureza média	90
31	F79-1392		Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
32	F79-1393		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
33	F79-1394		Ecoponto	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de resíduo eletrônico.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
34	F79-1395		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F79-1396		Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA 401/2008 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F79-1397		Ecoponto	Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de embalagens.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F79-1398		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
38	F79-1399		Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
39	F79-1400		Ecoponto	Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados).	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
40	F79-1416		Sistema de Varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
41	F79-1417		Sistema de Varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
42	F79-1418		Sistema de Varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F79-1419		Sistema de Varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F79-1420		Sistema de Varrição	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
45	F79-1380		Transporte	Os veículos estão equipados com GPS?	Foi evidenciado que os veículos de coleta não estão equipados com GPS.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
46	F79-1381		Transporte	Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	Foi evidenciado que os tacógrafos dos veículos coletores não são providos de disco/diagrama.	CONTRAN 92/1999	Grupo 2 - Natureza média	90
47	F79-1382		Transporte	Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira	Foi evidenciado que os veículos coletores não possuem sistema de iluminação traseira em	CONTRAN 227/2007	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
				em consonância com as normas de trânsito?	consonância com as normas de trânsito.			
48	F79-1383		Transporte	Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?	Foi evidenciado que os veículos coletores não possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré.	NR 12	Grupo 2 - Natureza média	90
49	F79-1384		Transporte	Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?	Foi evidenciado que os veículos coletores não possuem recipiente para chorume devidamente vedado.	NBR 10.004/2004	Grupo 2 - Natureza média	90
50	F79-1385		Transporte	Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não foi evidenciada a existência de planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
51	F79-1386		Transporte	As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Foi evidenciada que as rotas, percursos e frequência não estão de acordo com o estipulado em contrato.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
52	F79-1372		Unidade transbordo de	A unidade de transbordo possui licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de transbordo possui licenciamento ambiental.	CONAMA 237/1997 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
53	F79-1373		Unidade transbordo de	Existe utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos sólidos como fonte de alimentação no aterro sanitário.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
54	F79-1374		Unidade transbordo de	Existem habitações temporárias / permanentes na área de transbordo?	Não foi evidenciada a existência de habitações temporárias / permanentes na área de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
55	F79-1375		Unidade transbordo de	A unidade de transbordo possui placa de licenciamento ambiental?	Foi evidenciada que a unidade de transbordo não possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
56	F79-1376		Unidade transbordo de	Existe uso de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a utilização de resíduos como fonte de alimentação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
57	F79-1377		Unidade transbordo de	Existe atividade de catação na unidade de transbordo?	Não foi evidenciada a existência da atividade de catação na unidade de transbordo.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
58	F79-1378		Unidade transbordo de	Os colaboradores da unidade de transbordo estão usando EPI?	Foi evidenciado que os colaboradores da unidade de transbordo não estão usando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
59	F79-1379		Unidade transbordo de	Os colaboradores do transbordo recebem treinamento para formação e capacitação? (ver registro e certificados)	Foi evidenciada que os colaboradores do transbordo não recebem treinamento para formação e capacitação.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT