



Fiscalização Técnica Programada RSU (Mirassol D'Oeste) - FTP RSU 01/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do município de
Mirassol D'Oeste-MT - AGERR Pantanal-MT

Mirassol D'Oeste - MT, março de 2026.

FTP RSU N° 1-2025 Mirassol D'Oeste-MT AGERR Pantanal Página 2 de 48

contato@agerrpantanal.com.br

Av. Tancredo Neves, 5659, Bairro: São José, Mirassol D'Oeste MT
(65) 99991-6398

Índice

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.....	4
1.1	Coleta comum	4
1.1.1	Coleta Comum	4
1.2	Coleta especial	5
1.2.1	Coleta Especial.....	5
1.3	Transporte	6
1.3.1	Transporte.....	6
1.4	Triagem e compostagem.....	16
1.4.1	Centro de Triagem	16
1.4.2	Centro de Compostagem	25
1.5	Varrição, asseio e conservação urbana.....	26
1.5.1	Sistema de varrição.....	26
1.6	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	28
1.6.1	Ecoponto	28
1.7	Ativos Fiscalizados	37
2	Processos	38
2.1	Atendimento Comercial e Operacional - RSU	38
2.1.1	Área Comercial	38
2.2	Ativos Fiscalizados	40
3	Não conformidades identificadas	41

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Coleta comum

1.1.1 Coleta Comum

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Sítio da SAEMI	
Existe plano de coleta definido?	Sim
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não
Observação: Depende do bairro pela quantidade de resíduos	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Na zona urbana e no distrito sonho azul	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Observação: Levado para zona triagem da ASCAMAR	
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não
Observação: Luva, bota e uniforme	
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não

1.2 Coleta especial

1.2.1 Coleta Especial

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Sítio da SAEMI	
Existe plano de coleta definido?	Sim
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não
Observação: É seguido pelo planejamento pois a quantidade de resíduos é menor por habitantes.	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Sim no distrito sonho azul	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Observação: Para a zona triagem ASCAMAR	
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não verificado
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Sim
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não

1.3 Transporte

1.3.1 Transporte

Transporte	
Os veículos coletores evitam o derramamento de resíduo em via pública?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 10:32 Latitude: -15.6798099 / Longitude: -58.0952947	
A altura máxima de carregamento dos veículos coletores não ultrapassa 1,20m?	Não se aplica
Os veículos estão equipados com GPS?	Sim
Observação: Dois caminhões compactadores possuem GPS instalados a partir de setembro de 2025 não identifiquei o módulo que manda o sinal do GPS pois ele é escondido dentro do painel do veículo.	



O número de veículos é suficiente para atender a demanda do município?	Não se aplica
Observação: 3 caminhões compactadores e coleta seletiva 2 sendo 1 caçamba e caminhão 3/4 gaiola. Limpeza pública, 1 caçamba 12m3 e 1 pá carregadeira	
O serviço abrange todo o município?	Sim
Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?	Sim



Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?

Sim

Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?	Sim
O vestibulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?	Sim
Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?	Sim





Os veículos coletores estão devidamente identificados?

Sim





Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?


Não

Observação: Sem o disco de diagrama



Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?

Sim

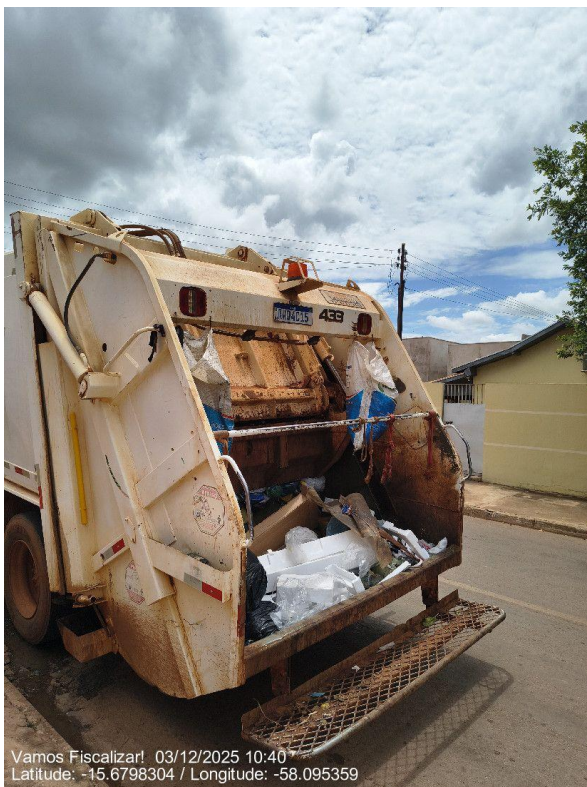

Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?	Sim
Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?	Sim
 	
Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não
As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Não se aplica
A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Sim
Informações complementares	
6 caminhões no total. Limpeza urbana, coleta resíduos comum e seletiva.	





Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 10:24
Latitude: -15.6889349 / Longitude: -58.0884185

Formulário de Registro de Combustível (R-100) - ANEXO II - Resolução ANEP/ANEP/RES/001/2018

Veículo: Camionete Nissan 2018 Ano: 2018 Placa: DI 512 516

Período: 03/12/2025 a 11/12/2025

Data	Horas	Km	Rotativos	Horas	Km	Abastecimento	Assinatura
De	De	De	De	De	De	Litros	
03/12/2025	10:24	15.6889349	-58.0884185	11/12/2025	10:39	15.6798532	-58.0953646
TOTAL							

Assinatura do Motorista: _____ Assinatura do Condutor: _____

Declaro de Veracidade: () Sim () Não - Omitir em caso positivo, reações: _____

Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 10:39
Latitude: -15.6798532 / Longitude: -58.0953646

1.4 Triagem e compostagem

1.4.1 Centro de Triagem

Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Sim
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não
A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não
	
A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Observação: Dentro da área do aterro	
A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não
Os colaboradores estão utilizando EPI?	Sim




As instalações possuem condições sanitárias adequadas?

Sim

As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?

Sim

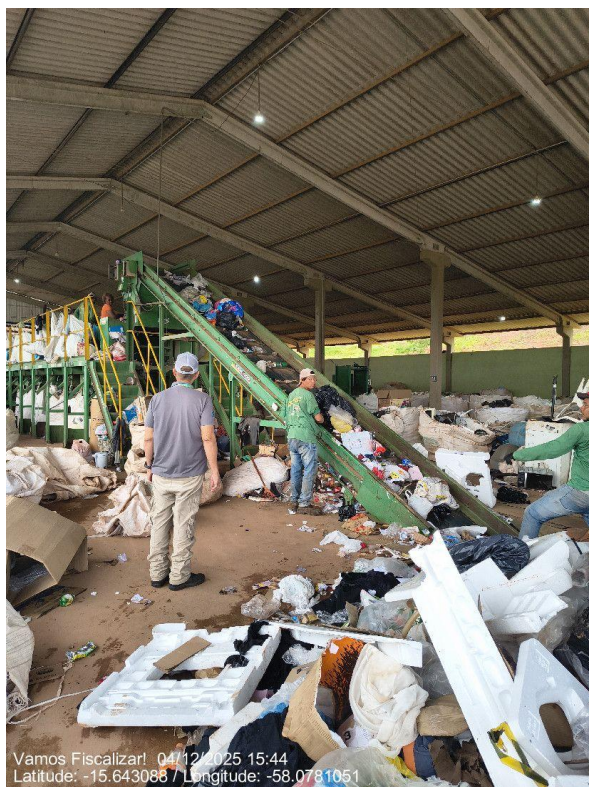

A unidade possui piso impermeabilizado?


Sim



A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Sim
A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não se aplica
A unidade possui cobertura?	Sim



A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Sim
A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Sim
A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Sim
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Sim

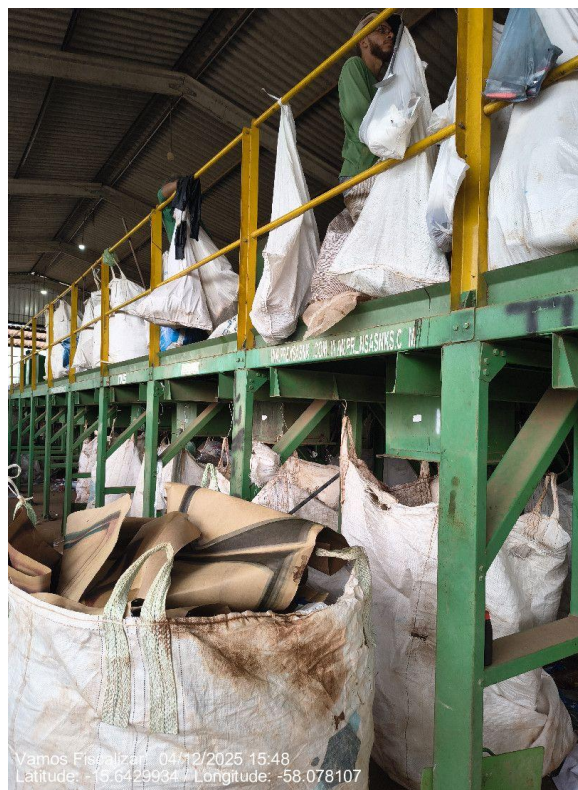

O funil de descarga é de material metálico?

Sim



A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Não
Observação: Metálica  Vamos Fiscalizar! 04/12/2025 15:49 Latitude: -15.6431002 / Longitude: -58.0781038	
A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?	Sim
As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?	Sim
Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?	Sim



A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?

Sim



É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não
É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não
A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?	Sim



É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não
É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não
Ausência de odores fora da unidade?	Sim



1.4.2 Centro de Compostagem

Compostagem	
A unidade de compostagem possui placa de identificação?	Não
A unidade de compostagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Observação: Dentro da área do aterro	

1.5 Varrição, asseio e conservação urbana

1.5.1 Sistema de varrição


Varrição, asseio e conservação urbana	
Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Sim
Observação: Levado ecoponto	
Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Sim
As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?	Sim
As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Sim
As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Não
As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Sim
Os varredores recebem treinamento?	Não
Os varredores recebem formação / capacitação?	Não
As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Não
É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?	Sim
Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Sim
Observação: Levado ao ecoponto	
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não
Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não
Observação: Não. Apenas despejam no ecoponto	
Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não

Existem serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos?	Sim
Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Sim
Existe raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos?	Sim
Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Não
Observação: Em feiras públicas quem limpa são os próprios feirantes. Os resíduos são acondicionados na praça e os coletores de resíduos comum coleta nos dias da rota de coleta.	

1.6 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.6.1 Ecoponto

RCC, especial, PEV's e volumosos	
O local de transbordo de RCC está identificado?	Não
 Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 11:11 Latitude: -15.63805 / Longitude: -58.0815417  Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 11:11 Latitude: -15.63805 / Longitude: -58.0815417	
Localização do local de transbordo de RCC, especial, PEV's e volumosos:	

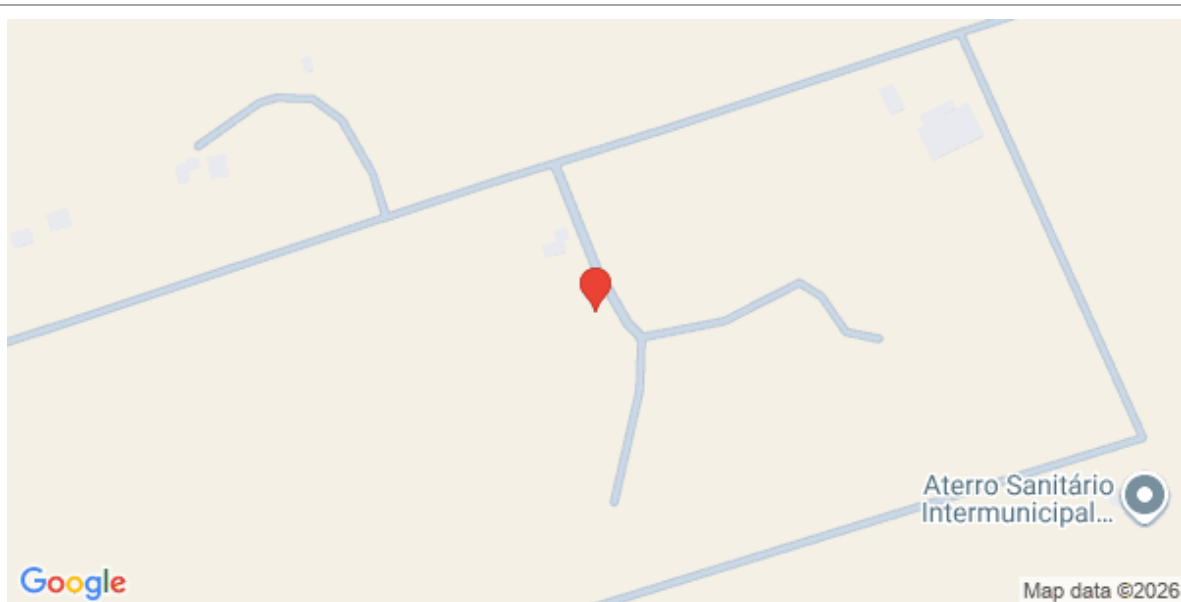

9W69+FC Mirassol d'Oeste, MT, Brazil
(Latitude: -15.6388167; Longitude: -58.0813883)

O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não




Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?

Não

Observação: Há uma mistura entre resíduo de construção civil resíduo de grande volume como resto de podas e água e limpeza urbana



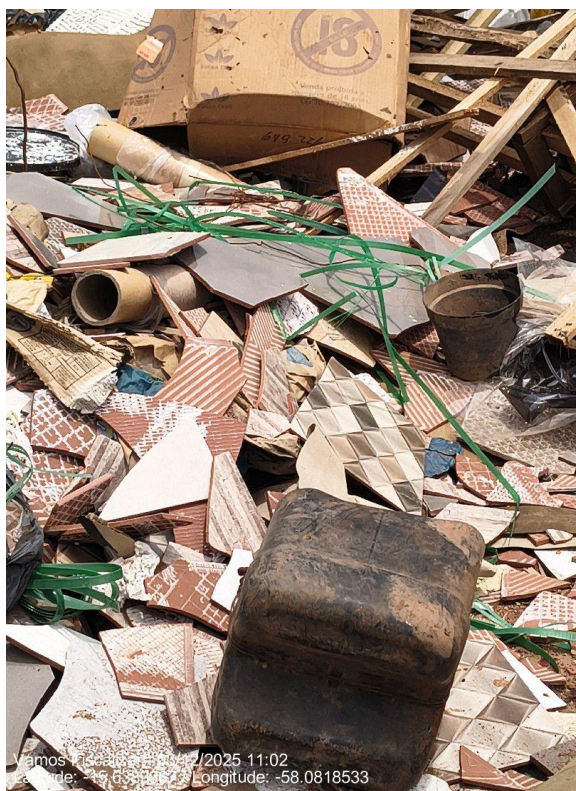

O aterro de RCC está identificado?

Não

O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não
Observação: Não há controle de acesso e a portaria é sempre aberta	
Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não
Observação: Não a placa para nenhum tipo de resíduo nem de construção civil nem de poda nem de pneu	
O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	Não
Observação: A área de ecoponto tá se tornando um grande lixão a população tem acesso facilitado pois não tem porteiro e o acesso não é fechado e eles despejam o lixo comum junto com o lixo reciclável que poderia ser separado na triagem	
Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não
Observação: Não há registro de quantidade de pneus é recolhido e a população vem jogar aqui também porque é tudo aberto	
Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não
Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não
Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não



Vamos Fiscalizar! 03/12/2025 11:13
Latitude: -15.6381933 / Longitude: -58.0815083

O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?

Não

O local de armazenamento de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?

Não



Há processo continuado de limpeza corretiva de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)

Não



Informações complementares:

Não há separação e nem organização da área ou limpeza todos os resíduos encontrados aqui estão acumulados e misturados não há foto ou placa identificando o local que deve ser colocado.





Caçamba de cata tudo acabou de deixar lixo residuo comum misturado com residuo de construção civil lixo orgânico tudo na mesma caçamba

1.7 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.


Instalação	Latitude	Longitude
Centro de Compostagem	-	-
Centro de Triagem	-15.6430323	-58.0781053
Coleta Comum	-	-
Coleta Especial	-	-
Ecoponto	-15.6388167	-58.0813883
Sistema de varrição	-	-
Transporte	-	-

2 Processos

2.1 Atendimento Comercial e Operacional - RSU

2.1.1 Área Comercial

Comercial RSU	
Há local de atendimento comercial dos prestadores de serviço?	Sim
Localização do local de atendimento comercial dos prestadores de serviço:	
 R. Ricardo D Galo, 137 - Mirassol II, Mirassol d'Oeste - MT, 78280-000, Brazil (Latitude: -15.6785209; Longitude: -58.0928947)	
A cobrança de tarifa / taxa está sendo realizada?	Sim
Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?	Sim

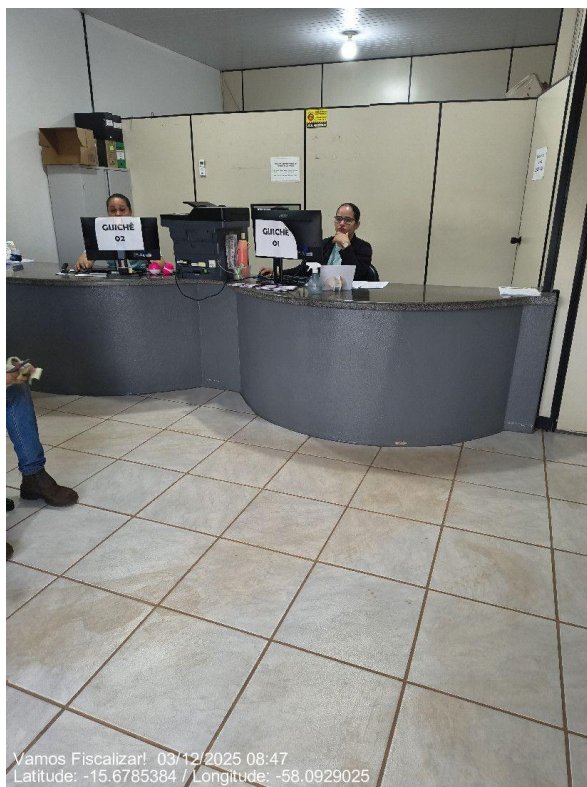

O atendimento é feito pelo prestador de serviços?	Não
Existe canal para reclamações, sugestões e elogios?	Sim
Observação: Ouvidora e sítio da SAEMI	
O canal para reclamações, sugestões e elogios é de responsabilidade do prestador?	Sim
Os canais de atendimento estão expostos para acesso aos usuários?	Não
Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?	Não verificado
A equipe de atendimento possui treinamento / capacitação?	Sim
A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não
A cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não

2.2 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Área Comercial	-15.6785209	-58.0928947

3 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F84-1543		Área Comercial	O atendimento é feito pelo prestador de serviços?	Não foi evidenciado que o atendimento é feito pelo prestador de serviços.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
2	F84-1544		Área Comercial	Os canais de atendimento estão expostos para acesso aos usuários?	Foi evidenciado que os canais de atendimento não estão expostos para acesso aos usuários.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
3	F84-1545		Área Comercial	A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não foi evidenciado que a tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
4	F84-1546		Área Comercial	A cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não foi evidenciado que a cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários.	Lei nº 12.291/2010	Grupo 1 - Natureza leve	90
5	F83-1520		Centro de Compostagem	A unidade de compostagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que a unidade de compostagem possui placa de identificação.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
6	F83-1498		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F83-1499		Centro de Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F83-1500		Centro de Triagem	A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que unidade de triagem possui placa de identificação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
9	F83-1501		Centro de Triagem	A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?	Não foi evidenciado que a unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F83-1502		Centro de Triagem	A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Foi evidenciada que a mesa ou bancada de triagem não é de concreto.	NBR 15.113/2004	Grupo 2 - Natureza média	90
11	F83-1503		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos que chega na triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F83-1504		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F83-1505		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F83-1506		Centro de Triagem	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não foi evidenciada a realização do controle do quantitativo do composto produzido.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
15	F83-1507		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
16	F83-1508		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
17	F83-1494		Coleta Comum	A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não foi evidenciada que a frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida.	Contrato Concessão de	Grupo 2 - Natureza média	90
18	F83-1495		Coleta Comum	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
19	F83-1496		Coleta Comum	Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não foi evidenciado que os funcionários da coleta estão utilizando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F83-1497		Coleta Comum	O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não foi evidenciado que o esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F83-1491		Coleta Especial	A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não foi evidenciada que a frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida.	Contrato Concessão de	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F83-1492		Coleta Especial	É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não foi evidenciada a realização de limpeza periódica dos contentores coletivos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)	
23	F83-1493		Coleta Especial	O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não foi evidenciado que o esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente.	CONAMA 430/2011	nº	Grupo 2 - Natureza média	90
24	F83-1521		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.	CONAMA 307/2002 e Lei 12.305/2010	nº	Grupo 2 - Natureza média	90
25	F83-1522		Ecoponto	O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA 237/1997	nº	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F83-1523		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.	CONAMA 307/2002	nº	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F83-1524		Ecoponto	Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Não foi evidenciada a existência de controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final.	CONAMA 307/2002	nº	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F83-1525		Ecoponto	O aterro de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC está identificado.	CONAMA 307/2002	nº	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F83-1526		Ecoponto	O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA 237/1997	nº	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
30	F83-1527		Ecoponto	O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que o aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.	CONAMA 307/2002	nº Grupo 2 - Natureza média	90
31	F83-1528		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis.	CONAMA 416/2009	nº Grupo 2 - Natureza média	90
32	F83-1529		Ecoponto	O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?	Não foi evidenciado que o local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
33	F83-1530		Ecoponto	Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pneus inservíveis.	CONAMA 416/2009	nº Grupo 2 - Natureza média	90
34	F83-1531		Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F83-1532		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F83-1533		Ecoponto	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de resíduo eletrônico.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
37	F83-1534		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
38	F83-1535		Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA nº 401/2008	Grupo 2 - Natureza média	90
39	F83-1536		Ecoponto	Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de embalagens.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
40	F83-1537		Ecoponto	Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de item de logística reversa.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
41	F83-1538		Ecoponto	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
42	F83-1539		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F83-1540		Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F83-1541		Ecoponto	O local de armazenamenro de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Foi evidenciado que o local de armazenamenro de resíduos volumosos não está devidamente	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					cercado impedindo acesso de agentes externos.			
45	F83-1542		Ecoponto	Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados).	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
46	F83-1509		Sistema de varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
47	F83-1510		Sistema de varrição	As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são operáveis, evitando contato manual com os resíduos.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
48	F83-1511		Sistema de varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
49	F83-1512		Sistema de varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
50	F83-1513		Sistema de varrição	As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são higienizadas periodicamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
51	F83-1514		Sistema de varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
52	F83-1515		Sistema de varrição	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
53	F83-1516		Sistema de varrição	Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
54	F83-1517		Sistema de varrição	Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Não foi evidenciada a existência de limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
55	F83-1518		Transporte	Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	Foi evidenciado que os tacógrafos dos veículos coletores não são providos de disco/diagrama.	CONTRAN nº 92/1999	Grupo 2 - Natureza média	90
56	F83-1519		Transporte	Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não foi evidenciada a existência de planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

Eng.^a Luciana N. da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm. Financeiro
AGERR Pantanal - MT